


Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«15» февраля 2023 г.
учётный № мероприятия 78230061000203603915

Ссылка на карточку мероприятия
в ФГИС ЕРКНМ

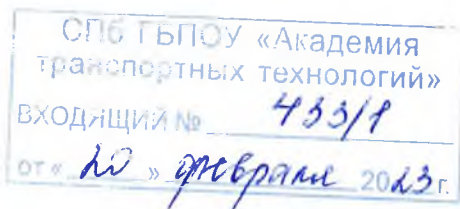

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

**Управление по Фрунзенскому району
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района**
г. Санкт-Петербург, ул. Средняя д. 3, лит. А, тел. (812) 712-87-48
E-mail: 10@78.mchs.gov.ru

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 63,
лит. А

(место составления)

15 февраля 2023 г.

(дата окончания проведения
осмотра)

Осмотр начат 10 ч. 00 мин. 06 февраля 2023 г.

Даты и время проведения осмотра:

с 10 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. 06 февраля 2023 г.

с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. 15 февраля 2023 г.

(указываются дата и время каждого из посещений объекта (помещений) контролируемого лица)

1) Максименко Надежда Александровна – старший инспектор отдела надзорной и профилактической работы Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов) органа государственного пожарного надзора, проводившего(их) осмотр)

Место проведения осмотра:

Здание профессиональной образовательной организации, расположенное по адресу:

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 63, лит. А

(указываются вид объекта надзора и его адрес (местоположение), на котором проведён осмотр)

От контролируемого лица присутствуют:

Заместитель директора по АХЧ СПб ГБПОУ "АТТ" Нечаев Илья Александрович
(доверенность № б/н от 31.01.2023)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или представителя контролируемого лица (с указанием даты и номера доверенности либо иного документа, на основании которого представляются интересы)

*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанная графа не заполняется

К контрольному (надзорному) действию привлечены: —

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) представителей общероссийского народного фронта, Уполномоченного по защите прав предпринимателей)

*в случае проведения осмотра в ходе контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом указанная графа не заполняется

В ходе контрольного (надзорного) действия присутствовал специалист (эксперт): —

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность специалиста (эксперта), с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации)

Специалисту (эксперту) разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные статьями 33, 34 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

(подпись специалиста (эксперта))

При включении систем пожарной сигнализации не происходит автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции.

В здании академии на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями (учебный корпус).

Эксплуатация систем противопожарной защиты (СПС, СОУЭ) в здании академии осуществляется сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), без проведения ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации оборудования входящего в состав СПС и СОУЭ.

Система пожарной сигнализации в здании академии находится в технически не исправном состоянии. (согласно дефектной ведомости ООО «СпецСтрой» разделы №1-10,13,32,51-54,60,74,76,77,84,93,95,101,106,110,133-135,117-120,123,129,139,141,147,179-188,230-246.

Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на 1-ом этаже здания не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях. (1-ый этаж помещения кабинетов).

Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на 2-ом этаже здания не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях. (2-ой этаж помещения кабинетов).

Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на 3-ем этаже здания не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях. (3-ий этаж помещения кабинетов).

Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на 4-ом этаже здания не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях. (4-ый этаж помещения кабинетов).

Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на 5-ом этаже здания не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях. (5-ый этаж помещения кабинетов).

Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на 5-ом этаже здания не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях. (библиотека 5-ый этаж).

На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая показатели пожарной опасности для декоративно-отделочных материалов при отделке стен и пола читального зала 5-го этажа здания академии. (За период проверки не представлены сертификаты соответствия на декоративно-отделочные материалы подтверждающие показатели пожарной опасности для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д3, Т2, РП2) (деревянная обшивка стен, паркет, ковралин).

На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая показатели пожарной опасности для декоративно-отделочных материалов при отделке пола книгохранилища 5-го этажа здания академии. (За период проверки не представлены сертификаты соответствия на декоративно-отделочные материалы подтверждающие показатели пожарной опасности для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2).

На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая показатели пожарной опасности для декоративно-отделочных материалов при отделке стен в коридоре 1-го этажа здания академии (где актовый зал). (За период проверки не представлены сертификаты соответствия на отделочные декоративно-материалы подтверждающие показатели пожарной опасности Г1, В1, Д2, Т2).

Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (лестничные клетки здания академии).

Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (подвал здания академии).

Допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия (подвал здания академии).

Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану (учебное СТО 1-ый этаж).

Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану (ПК № 27 1-ый этаж).

В наружной стене лестничных клеток не предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (отсутствуют ручки для открывания) (лестничные клетки здания академии).

Помещение в столовой не оборудовано системой пожарной сигнализации (овощной цех).

Помещение холодильного оборудования в столовой не оборудовано системой пожарной сигнализации.

Помещение кладовой в столовой не оборудовано системой пожарной сигнализации (кладовая №10).

Помещение кладовой в столовой не оборудовано системой пожарной сигнализации (кладовая №9).

Высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 метра (помещение малого тира расположенное в подвале по факту 1.5м).

Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) в подвале здания не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях.

Руководитель организации не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с нормам, а также не обеспечил соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Проведение противопожарного инструктажа с работником организации осуществляется лицами не прошедшими обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, либо лицами имеющими среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направление подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарной безопасности» (лица ответственные за пожарную безопасность, директор).

Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м. (спортивный зал).

Отсутствуют запорные устройства или механизмы приводов для свободного и неограниченного ручного открывания заполнений оконных проемов при расположении соответствующих конструктивных элементов (рычагов, ручек и др.) не выше 2 м от уровня пола (спортивный зал).

Эвакуационный выход из подвального этажа, не предусмотрен непосредственно наружу обособленными от лестничной клетки здания.

Над эвакуационным выходом из помещения столовой, расположенной на первом этаже здания академии отсутствует световой оповещатель «Выход». (Эвакуационный выход из столовой с одновременным пребыванием 50 и более человек).

Над эвакуационными выходами из зального помещения, расположенное на первом этаже здания академии отсутствуют световые оповещатели «Выход». (Эвакуационные выходы из зального помещения (игровая комната) 4 выхода).

Над эвакуационным выходом из коридора 5-го этажа общежития здания академии отсутствует световой оповещатель «Выход». (Эвакуационный выход с 5-го этажа).

Над эвакуационным выходом из лестничной клетки непосредственно наружу здания академии отсутствует световой оповещатель «Выход». (Эвакуационный выход с лестничной клетки общежития).

Элементы системы пожарной сигнализации находятся в технически неисправном состоянии, а именно: световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из книгохранилища в общий коридор здания академии находится в неработоспособном состоянии.

Элементы системы пожарной сигнализации находятся в технически неисправном состоянии, а именно: световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из мастерской кузовного ремонта в общий коридор здания академии находится в неработоспособном состоянии.

Элементы системы пожарной сигнализации находятся в технически неисправном состоянии, а именно: световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из мастерской кузовного ремонта непосредственно наружу находится в неработоспособном состоянии.

Элементы системы пожарной сигнализации находятся в технически неисправном состоянии, а именно: световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из спортивного зала в общий коридор здания академии находится в неработоспособном состоянии.

Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) в коридоре 1-го этажа здания не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях.

Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на 6-ом этаже здания не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях.

Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на 3-ем этаже здания общежития не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях (3-ий этаж общежития помещения комнат, кабинетов и помещения кухни).

Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на 5-ом этаже здания общежития не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях (5-ий этаж общежития помещения комнат, кабинетов и помещения кухни).

Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) на 6-ом этаже здания общежития не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях (6-ой этаж общежития помещения комнат, кабинетов и помещения кухни).

Помещение гаража (склада) в пристройке здания академии не оборудовано системой пожарной сигнализации (11-Н).

Помещение гаража (склада) в пристройке здания академии не оборудовано системой пожарной сигнализации (12-Н).

Помещение гаража (склада) в пристройке здания академии не оборудовано системой пожарной сигнализации (13-Н).

Складские помещения расположенные под актовым залом здания академии не оборудованы системой пожарной сигнализации.

Лестничная клетка № 3 не имеет выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно. (выход с лестничной клетки №3, осуществляется через встроенное

помещение столярной мастерской).

Допускается хранение под лестничными маршами вещей, мебели, оборудования и других горючих материалов в здании академии.

Двери выходов из помещений и этажей на лестничные клетки не оборудованы приспособлением для самозакрывания с уплотнением в притворах в здании академии.

В 6-ти этажном здании академии не предусмотрено оповещение 4-го типа (отсутствует разделение здания на зоны пожарного оповещения, отсутствует обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской).

Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию класса функциональной опасности Ф 4.1.

В лестничных клетках здания академии допущено размещение радиаторов отопления на высоте до 2,2 м.

Наружная лестница 3-го типа расположена на расстоянии менее 1 метра от окон здания (лестница ведущая из аудитории 253).

Руководитель организации не обеспечил проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (организуется не реже 1 раза в 5 лет).

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа в здании академии (установлены магнитно-электронные устройства).

Пожарные краны не размещены в пожарных шкафах в здании академии.

Линейные пожарные извещатели расположены на высоте более 0,6 м от плоскости потолка (учебное СТО).

На путях эвакуации допускается размещение оборудования (рамка металлическая) в общежитии здания академии (главный вход).

Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей складское помещение от коридора 5-го этажа не соответствует заполнению проема 2-го типа. (библиотека).

Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей складское помещение от коридора 1-го этажа не соответствует заполнению проема 2-го типа (архив в столовой).

Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей складское помещение от коридора 1-го этажа не соответствует заполнению проема 2-го типа (кладовая каб. 6).

Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей складское помещение от коридора 1-го этажа не соответствует заполнению проема 2-го типа (кладовая 1-го этажа).

Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей складское помещение от коридора 1-го этажа не соответствует заполнению проема 2-го типа (кладовая 1-го этажа 143 Б).

Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей складское помещение от коридора 1-го этажа не соответствует заполнению проема 2-го типа (кладовая 1-го этажа 143 Г).

Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей складское помещение от коридора 1-го этажа не соответствует заполнению проема 2-го типа (кладовая 1-го этажа ахч №4).

Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей складское помещение от коридора 1-го этажа не соответствует заполнению проема 2-го типа (кладовая №10 1-го этажа столовой).

Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей

складское помещение от коридора 1-го этажа не соответствует заполнению проема 2-го типа (кладовая №9 1-го этажа столовой).

Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей складское помещение от коридора 1-го этажа не соответствует заполнению проема 2-го типа (кладовая столовой 1-го этажа в обеденном зале).

Элемент заполнения проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей складское помещение от коридора 1-го этажа не соответствует заполнению проема 2-го типа (кладовая в помещении подвала).

Не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (учебное СТО).

На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая показатели пожарной опасности для декоративно-отделочных материалов при отделке пола, стен и потолка зального помещения (актовый зал) здания академии. (За период проверки не представлены сертификаты соответствия на декоративно-отделочные материалы подтверждающие показатели пожарной опасности для отделки стен и потолка с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2 и материалы для покрытия пола с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1).

На объекте защиты отсутствует документация подтверждающая показатели пожарной опасности для декоративно-отделочных материалов при отделке потолка зального помещения 1-го этажа здания академии (игровая комната). (За период проверки не представлены сертификаты соответствия на декоративно-отделочные материалы подтверждающие показатели пожарной опасности для отделки стен и потолков с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2).

Во избежание случайного нажатия ручные пожарные извещатели не обеспечены откидными крышками. (согласно дефектной ведомости ООО «СпецСтрой»).

Помещения гаражей пристроенных к зданию академии не оборудованы СОУЭ.

На объекте защиты аккумуляторные батареи не обеспечены достаточной емкости для обеспечения непрерывного питания в течение времени, необходимого для выполнения своих функций электрооборудованием систем противопожарной защиты (СПС и СОУЭ). (согласно дефектной ведомости ООО «СпецСтрой»).

Расстояние между ручными пожарными извещателями на первом этаже здания академии превышает требуемое 45 метров (в помещении столовой на первом этаже здания отсутствуют ручные пожарные извещатели, расстояние до ближайшего 85 метров).

В коридоре второго этажа общежития в полу на путях эвакуации перепад высоты менее 0,45 м не оборудован лестницей с числом ступеней не менее трех или пандусом с уклоном не более 1:6.

В коридоре четвертого этажа общежития в полу на путях эвакуации перепад высоты менее 0,45 м не оборудован лестницей с числом ступеней не менее трех или пандусом с уклоном не более 1:6.

Заполненные дверного проема в противопожарной перегородке первого типа отделяющей помещение серверной от холла второго этажа не соответствует требуемому пределу огнестойкости. (в дверном проеме установлена не противопожарная дверь с пределом огнестойкости EI30)

Заполненные дверного проема в противопожарной перегородке первого типа отделяющей помещение электрощитовой (ГРЩ №1) от коридора первого этажа не соответствует требуемому пределу огнестойкости. (в дверном проеме установлена не противопожарная дверь с пределом огнестойкости EI30)

Заполненные дверного проема в противопожарной перегородке первого типа отделяющей помещение электрощитовой (ГРЩ №2) от коридора первого этажа не соответствует требуемому пределу огнестойкости. (в дверном проеме установлена не противопожарная дверь с пределом огнестойкости EI30)

Заполненные дверного проема в противопожарной перегородке первого типа отделяющей помещение венткамеры от коридора первого этажа в столовой не соответствует требуемому пределу огнестойкости. (в дверном проеме установлена не противопожарная дверь с пределом огнестойкости EI30).

Заполненные дверного проема в противопожарной перегородке первого типа отделяющей помещение венткамеры от помещения подвала не соответствует требуемому пределу огнестойкости. (в дверном проеме установлена не противопожарная дверь с пределом огнестойкости EI30).

Руководитель организации не обеспечил обработку деревянных и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов, горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия. (За период проверки не представлены сертификаты соответствия, акты выполненных работ по огнезащитной обработке).

(подпись инспектора, заверенная печатью проводившего осмотр)

(подпись контролируемого лица (представителя))

В ходе осмотра проводилась (-ись)

фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

Протокол осмотра с приложениями предъявлен для ознакомления контролируемому лицу (представителю), специалисту (эксперту) участвовавшему в осмотре. При этом, указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол замечания относительно зафиксированных нарушений.

Замечания участников осмотра о дополнении и уточнении протокола осмотра: не имеются.

(указывается имеются / не имеются)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), участника (ов), внёсшего замечание, с указанием замечания либо неточности)

Заместитель директора по АХЧ СПб ГБПОУ
"АТТ" Нечаев Илья Александрович
(доверенность № 6/н от 31.01.2023)

(указываются должность, фамилия, инициалы представителя контролируемого лица или гражданина)

(подпись)

Специалист (эксперт)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Настоящий протокол осмотра составлен в соответствии с частью 3 статьи 76 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

Старший инспектор ОНДПР Фрунзенского района управления по Фрунзенскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Максименко Н.А.

(указываются должность, фамилия, инициалы инспектора органа государственного пожарного надзора, проводившего осмотр)

